



Жатка с поддоном
для уборки подсолнечн
руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ:

ЖАТКА С ПОДДОНОМ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА	3
ОПИСАНИЕ	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА	4
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
Стыковка с транспортером и регулировка	5
Ввод в эксплуатацию	5
РЕГУЛИРОВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ	6
ТОЧКИ СМАЗКИ	7
ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ	8
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ	9
КОРОБКА РЕЖУЩЕГО АППАРАТА В СБОРЕ	11
МОТОВИЛО В СБОРЕ	13
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДДОН В СБОРЕ	15
БОКОВАЯ ЗАЩИТА ЦЕПЕЙ В СБОРЕ	17
ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ	19
КОРОБКА УСТРОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ В СБОРЕ	21
ТРАНСМИССИЯ УСТРОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ	23
ДВОЙНОЙ ЧЕРВЯК	25
ТАБЛИЦЫ	26

ЖАТКА С ПОДДОНОМ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Поздравляем Вас и благодарим за то, что Вы выбрали жатку с поддоном для уборки подсолнечника компании Magesil. Перед началом эксплуатации жатки внимательно прочтите настоящее руководство. Руководство содержит всю информацию, касающуюся правильной эксплуатации жатки. Просим неукоснительно соблюдать все приведенные в нем рекомендации.

ОПИСАНИЕ

Жатка с поддоном для уборки подсолнечника (ПП) предназначена для установки на зерноуборочные комбайны. Жатка может комплектоваться регулируемым по высоте устройством для измельчения стеблей. Размеры и конструкция жатки позволяют использовать ее на большинстве полей по выращиванию подсолнечника. Благодаря устанавливаемому на жатку устройству для измельчения стеблей на поверхности почвы создается инертный растительный слой, который способствует удобрению почвы и защищает ее от эрозии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция жатки обеспечивает ее безопасную эксплуатацию и (или) манипулирование при соблюдении мер безопасности, приведенных в настоящем руководстве, не подвергая опасности жизнь и здоровье пользователей.

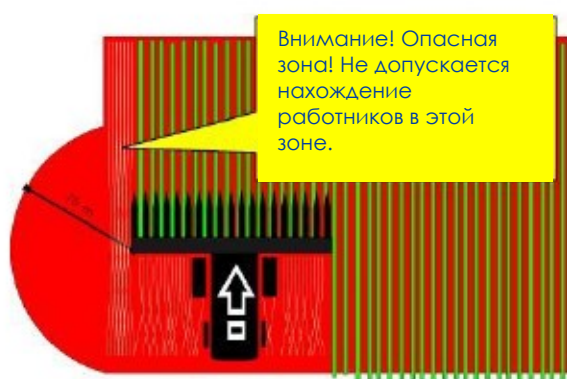


Рисунок 1


Правильная и безопасная эксплуатация жатки предполагает знание оператором и работниками, находящимися вблизи жатки, расположение зон, которые могут представлять опасность. Несмотря на то что жатка снабжена защитными устройствами, контролирующими выброс измельченных стеблей, опасными считаются зоны, расположенные вблизи ротора измельчителя и участки, прилегающие к механизмам жатки во время ее работы (Рисунок 1).

Если уборка с/х культуры с помощью жатки требует нахождения людей в опасной зоне, необходимо чтобы они хорошо знали ее границы.

Оператор должен знать принцип работы жатки, расположение движущихся деталей, порядок запуска, чистки, ремонта, технического обслуживания и транспортировки жатки и соблюдать при выполнении этих операций предусмотренные меры безопасности. Кроме того, оператор отвечает за установку, пуск, регулировку, обслуживание, чистку, ремонт и (или) транспортировку жатки.

ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА

Для погрузки и разгрузки жатки с помощью крана следует использовать две проушины, расположенные в верхней части рамы (поз. 1), и установить металлическую планку (поз. 2), на которую должно опираться как можно большее число поддонов, так как в противном случае они могут деформироваться.

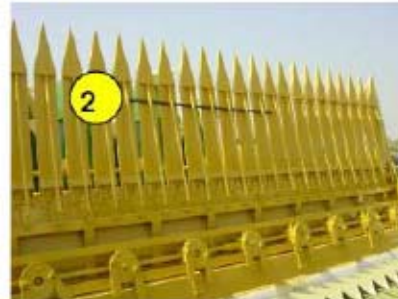

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом выполнения работ по монтажу или чистке жатки или измельчителя необходимо остановить комбайн, выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания. Следует убедиться в отсутствии посторонних лиц, которые могут запустить механизм.
 2. При выполнении работ под жаткой следует предусмотреть надежные опоры.
 3. Запрещается снимать защитные устройства во время работы жатки и при включенном двигателе.
 4. В случае пробуксовки предохранительных муфт следует выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания. Только после выполнения этого требования, можно приступать к устранению неисправности.
 5. Предусмотренные на жатке наклейки с инструкциями безопасности призваны обеспечить безопасность оператора и людей, находящихся вблизи жатки. Внимательно прочтите и соблюдайте эти инструкции.
- Следите за тем, чтобы наклейки были чистыми и их можно было прочесть. Замените наклейки, если текст на них стал неразборчивым.


ВНИМАНИЕ
Соблюдайте требования
пиктограмм



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Стыковка с транспортером и регулировка

Для стыковки жатки с транспортером используется переходное устройство, которое зависит от марки и модели комбайна. Кроме того, с помощью этого устройства можно регулировать высоту жатвы, выбрав одно из четырех положений. Регулировка выполняется с помощью винтов (поз. А).

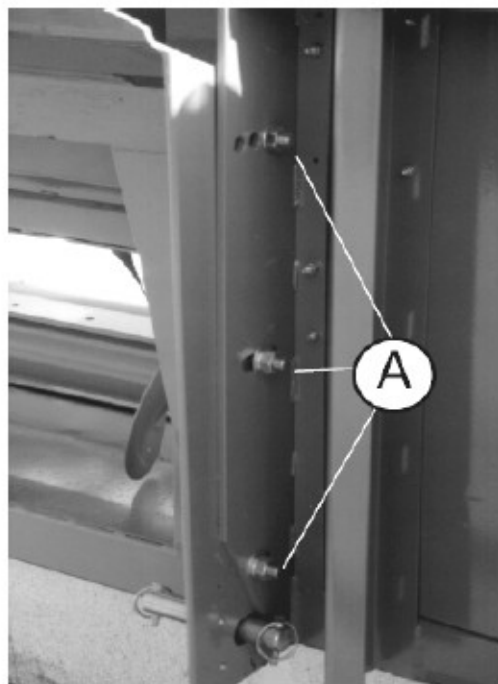

Ввод в эксплуатацию


После подгонки жатки к транспортеру комбайна необходимо установить входящий в комплект кардан с муфтой сцепления. Кардан устанавливается между ведущим валом жатки и ведущим валом комбайна.

После этого следует запустить двигатель на малых оборотах, постепенно увеличивая их, пока не будет достигнут требуемый рабочий режим.

Жатка снабжена гидравлической системой регулировки мотовила и высоты устройства для измельчения стеблей.

Перед началом эксплуатации жатки необходимо выполнить следующее:

Подключить гидравлическую систему, предназначенную для приведения в движение мотовила на платформе злаковой культуры, с помощью прилагаемых адаптеров и соединений, модель которых зависит от марки комбайна.

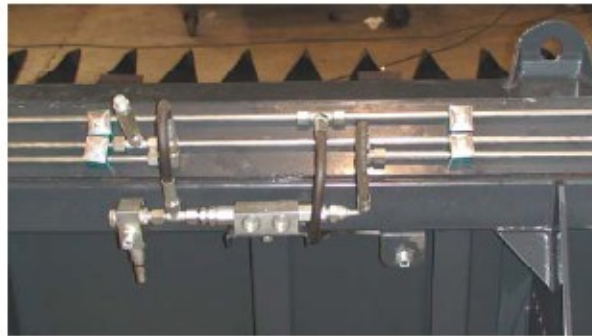

ВНИМАНИЕ

Прочтите и выполните инструкции производителя кардана.

ОПАСНО

Запрещается выполнять ремонт, регулировку и отсоединять жатку, если она соединена с валом отбора мощности и (или) при включенной гидравлической системе!

ОПАСНО


Перед пуском убедитесь в отсутствии людей в опасной зоне.

РЕГУЛИРОВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Жатка для уборки кукурузы снабжена устройствами сцепления, установленными на кардане вала отбора мощности и других механизмах, как показано на фотографии. Для их регулировки необходимо вынуть штифт и повернуть гайку L: Чтобы **УВЕЛИЧИТЬ** усилие: поверните гайку вправо.

Чтобы **УМЕНЬШИТЬ** усилие: поверните гайку влево.

В качестве ориентира используется длина пружины K. Это расстояние должно составлять от 80 до 62 мм для минимального и максимального усилия. Не рекомендуется превышать максимальное значение усилия, так как это может привести к блокировке сцепления и потере им предохранительной функции.


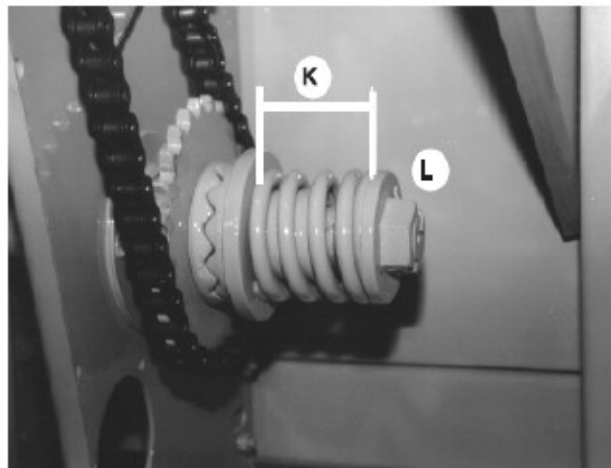


ТОЧКИ СМАЗКИ

Коробка содержит достаточно смазки для начала работы. Коробка не имеет маслоудерживающего кольца, поэтому лишнее масло может перелиться и повредить ремень. Для смазки следует использовать специальное полусинтетическое масло типа EP2. Использование другого типа смазки может привести к поломке коробки распределительных шестерен. Масленки 1 должны смазываться каждые 24–48 часов, а масленку 2, расположенную на подшипнике в месте крепления спинки ножа, необходимо смазывать 2 раза в день.

Проверка состояния и натяжение приводного ремня выполняется с помощью натяжного устройства (поз. 3).

Масленки 4 следует проверять и смазывать через каждые 50 часов работы.

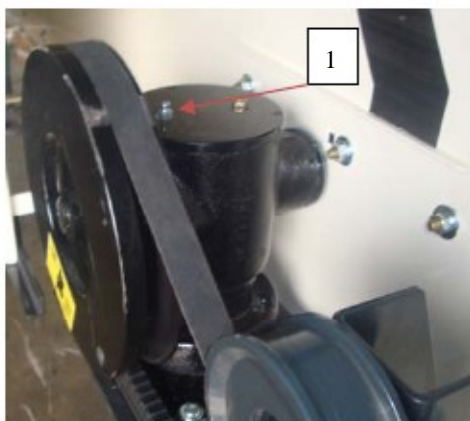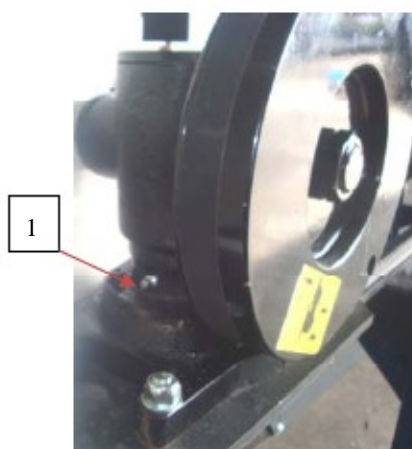




Масленка 5 на коробке измельчителя позволяет проверять уровень масла в коробке. Для доливки следует использовать масло КОМПЛЕКС М-1 (AGR0006).

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ


В связи с высокой рабочей нагрузкой и неблагоприятными условиями работы приводные цепи должны смазываться через каждые 10 часов работы. Проверка состояния и натяжение приводных цепей выполняется с помощью предназначенных для этого натяжных устройств.

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

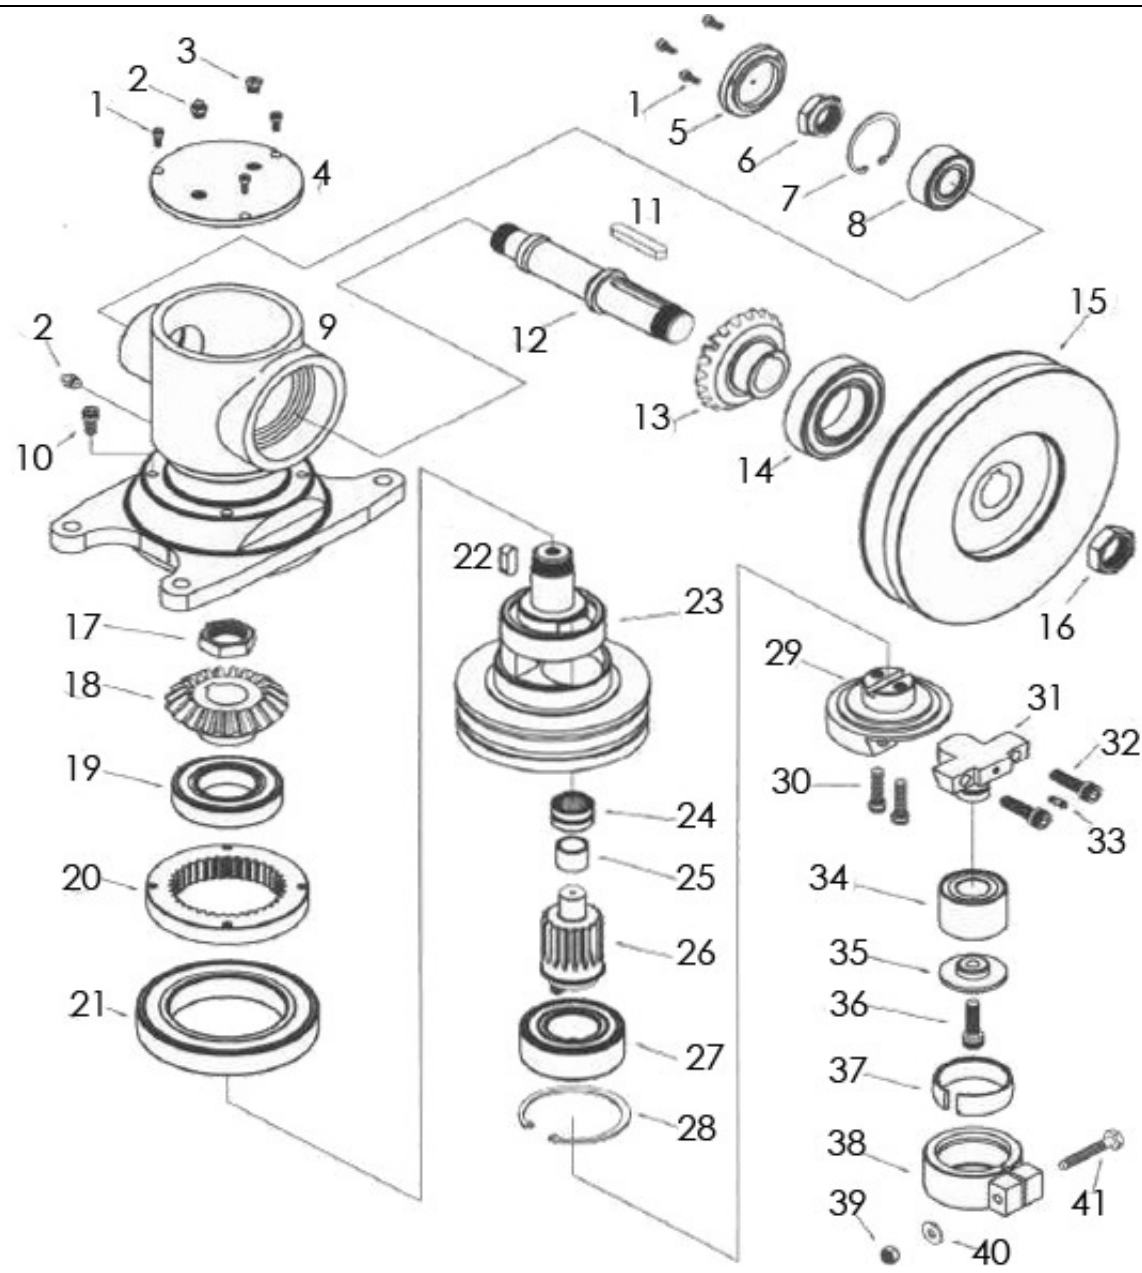


КОРОБКА РЕЖУЩЕГО АППАРАТА В СБОРЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	АТО4518 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 5x6 ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ
1.	АТО4531 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 5x12 БОКОВОЙ КРЫШКИ
2.	АЕН1022 ПРЯМАЯ МАСЛЕНКА 1/8" ГАЗ.
3.	АЕН1023 САПУН ПРЯМОЙ 1/8" ГАЗ.
4.	ГЕХ5120 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
5.	ГЕХ5125 БОКОВАЯ КРЫШКА
6.	ГЕХ5130 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА ПОДШИПНИКА
7.	АСЛ1005 ЗАЖИМ I-52
8.	АРО0406 ПОДШИПНИК 3205 2RS
9.	ГЕХ5135 КАРКАС
10.	АТО4513 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 8x20
11.	АСН1042 ШПОНКА ЯЩИКА 10x8x56
12.	ГЕХ5140 ОСЬ ПРИВОДНОГО ВАЛА ВЕДУЩЕГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
13.	ГЕХ5145 КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО Z18
14.	АРО0079 ПОДШИПНИК 6210 2RS
15.	ГЕХ5150 ШКИВ
16.	ГЕХ5185 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА ШКИВА
17.	ГЕХ5190 РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
18.	ГЕХ5155 КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО Z20
19.	АРО0080 ПОДШИПНИК 6209 2RS
20.	ГЕХ5160 ВЕНЕЦ Z36
21.	АРО0237 ПОДШИПНИК 6018 2RS
22.	АСН1043 ШПОНКА ЯЩИКА 10x8x28
23.	ГЕХ5165 ЭКСЦЕНТРИК
24.	ГЕХ5195 РОЛИК НК1 20/20
25.	ГЕХ5196 ЧАША РОЛИКА НК1 20/20
26.	ГЕХ5170 ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО Z18
27.	АРО0051 ПОДШИПНИК 3208 2RS
28.	АСЛ1024 ЗАЖИМ I 80
29.	ГЕХ5180 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО-ЦАПФА
30.	АТО4517 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 8x35
31.	ГЕХ5182 ЦАПФА
32.	АТО4535 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 10x35
33.	АЕН0005 МАСЛЕНКА 1/4" ПРЯМАЯ
34.	АРО0305 ПОДШИПНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ
35.	ГЕХ5175 КРЫШКА ПОДШИПНИКА
36.	АТО4524-10 ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 10x20
37.	ГВН0045 ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ
38.	АВА0193 ГОЛОВКА НОЖА
39.	АТО6517 ГАЙКА М-8 МЕТРИЧЕСКАЯ С ФЛАНЦЕМ 8.8
40.	ААР1010 ШАЙБА ПЛОСКАЯ 8 мм
41.	АТО1040Е ВИНТ 8X50 С ШЕСТИГРАН. ГОЛОВКОЙ ОЦИНК. DIN 931 8.8

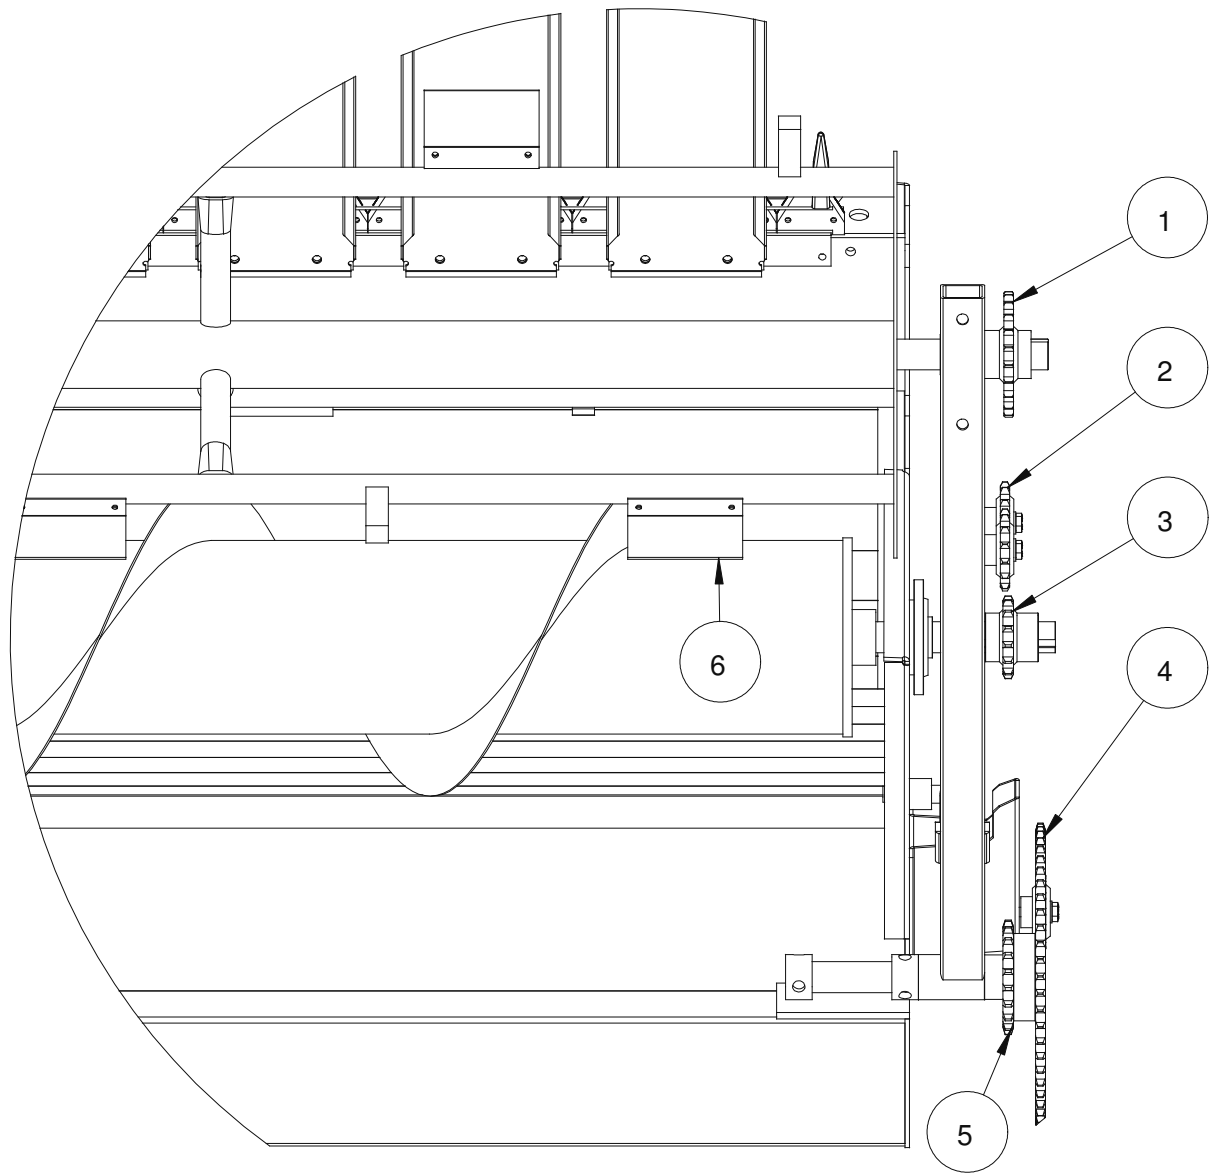


МОТОВИЛО В СБОРЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	API1030A Зубчатое колесо 22Z внут. 35 с втулкой 3/4"
2	API1515 Зубчатое колесо 12Z натяжителя 3/4"
3	API1010 Зубчатое колесо 14Z внут. 35 с втулкой 3/4"
4	API1077 Зубчатое колесо 56Z без втулки 3/4"
5	API1122 Зубчатое колесо 20Z без втулки 3/4"
6	AGM0035 Резина мототила 130x90x6

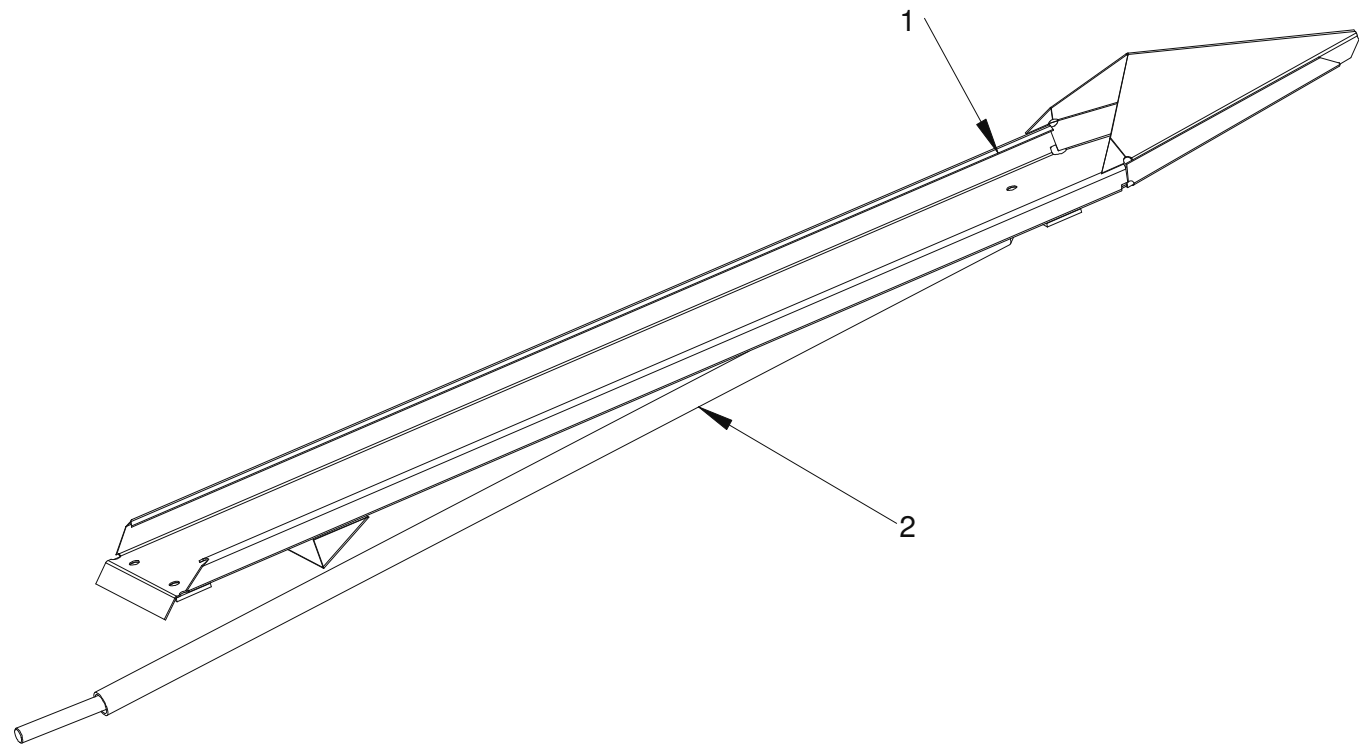


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДДОН В СБОРЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	GBV0000E Центральный поддон
2	GBV0046A Опорная штанга поддона

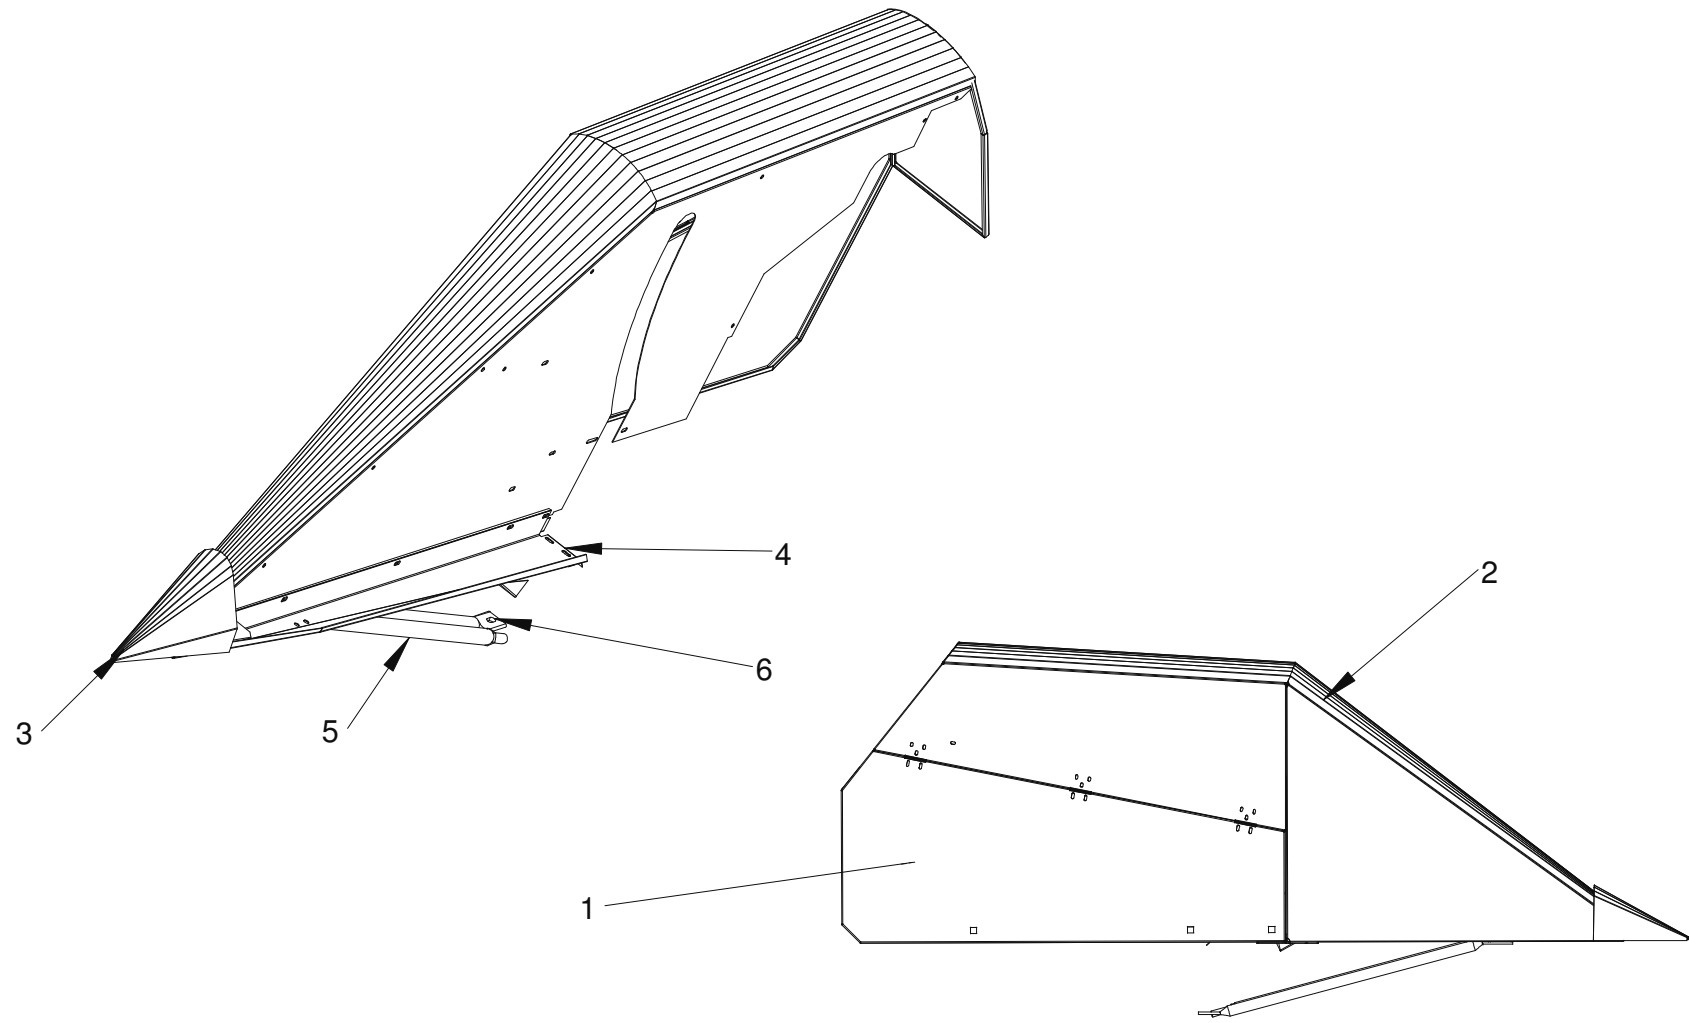


БОКОВАЯ ЗАЩИТА ЦЕПЕЙ В СБОРЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	GBL0545A Боковая дверца защиты цепей
2	GBL0500B Боковая защита цепей
3	GBL0014C Разделитель боковой защиты цепей
4	GBV0050F Боковой поддон
5	GBV0041A Опорная трубка боковых поддонов
6	GBV0061 Усилительная трубка штанги бокового поддона

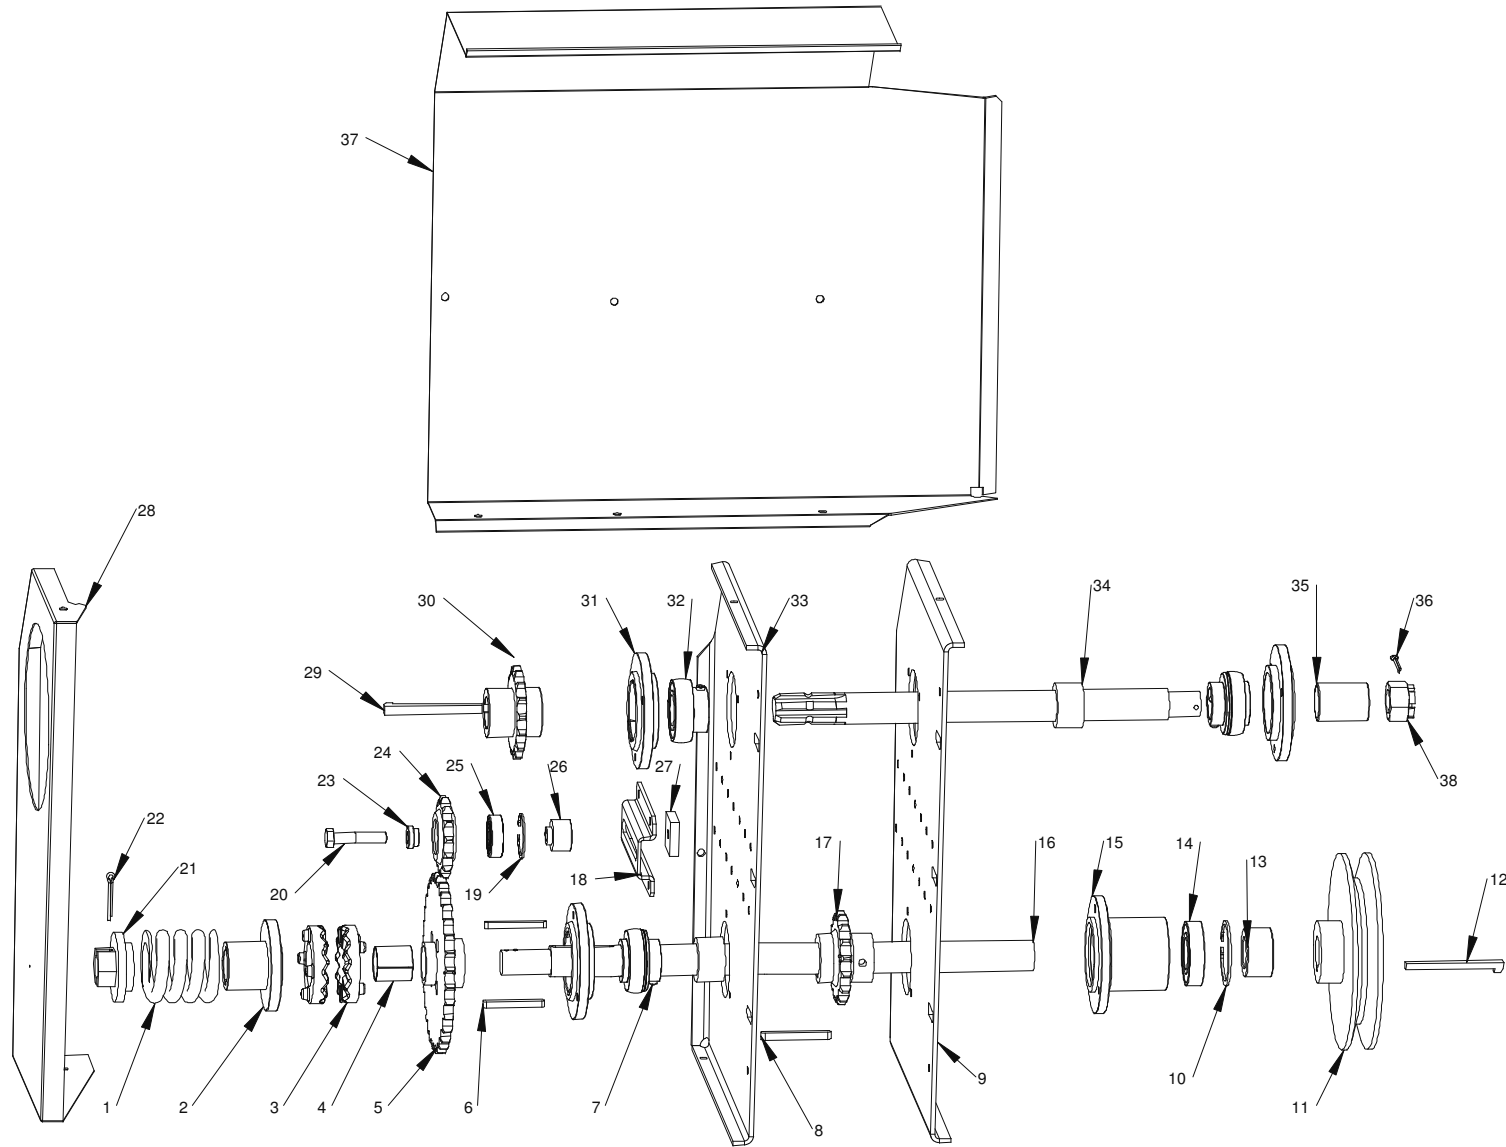


ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	AMU0005 Пружина сцепления 12X100X56
2	МТТ4101 Диск сцепления внутр. диам. 35 мм
3	МТЕ0020 Зубчатая муфта сцепления
4	ASE0294 Втулка 35X39X40
5	АСН0040 Зубчатое колесо контрпривода (см. Таблица I)
6	ARO0225 Шпонка 8X7X70 S/C
7	АСН0070 Подшипник YAR_207
8	GBT0010A Шпонка 80X10X8 S/C
9	ACL1020 Левая опора трансмиссии поддонов жатки
10	GEX5110 Зажим I-72 DIN 472
11	АСН1055 Передаточный шкив коробки эксцентрика диам. 220 ТИП С
12	GEX5112 Шпонка 10X70 C/C
13	ARO0070 Втулка передаточного шкива коробки эксцентрика диам. 220
14	МТР0200 Подшипник 6207 2RS
15	GBT0005 Вкладыш трансмиссии
16	API1015 Вал контрпривода 600 мм
17	GBT0012 Зубчатое колесо 16 Z внут. 35 с втулкой 3/4"
18	ACL1003 Опора натяжителя приводной цепи поддонов жатки
19	АТО1130 Зажим I-47 DIN 472
20	МТТ4110 Винт 12X60 с шестигр. головкой DIN 931 8,8
21	АРА0030 Гайка муфты сцепления
22	ASE0026 Шплинт 4,5x50
23	API1510 Внешняя втулка зубчатого колеса натяжителя
24	ARO0040 Зубчатое колесо натяжителя 14Z 3/4"
25	ASE0027 Подшипник 6204_2RS
26	МТТ4018 Внутренняя прокладка зубчатого колеса натяжителя
27	GBT0014 Вставка с резьбой натяжителя
28	АСН1055 Крышка сцепления
29	МТТ4310 Шпилька 10x70 C/C
30	ARO0226 Ведущее зубчатое колесо (см. Таблица I)
31	GBT0010A Корпус подшипника трансмиссии
32	МТТ3112 Подшипник YET_207
33	GBT0035 Правая опора трансмиссии поддонов жатки
34	АРА0030 Ведущая бороздчатая ось 480 мм
35	GBT0013 Разделительная втулка вала трансмиссии
36	АТО8025 Шплинт 4,5x50
37	МТТ4310 Рубашка трансмиссии поддонов жатки
38	ARO0226 Гайка 1 1/8" SAE зубчатая 5,6

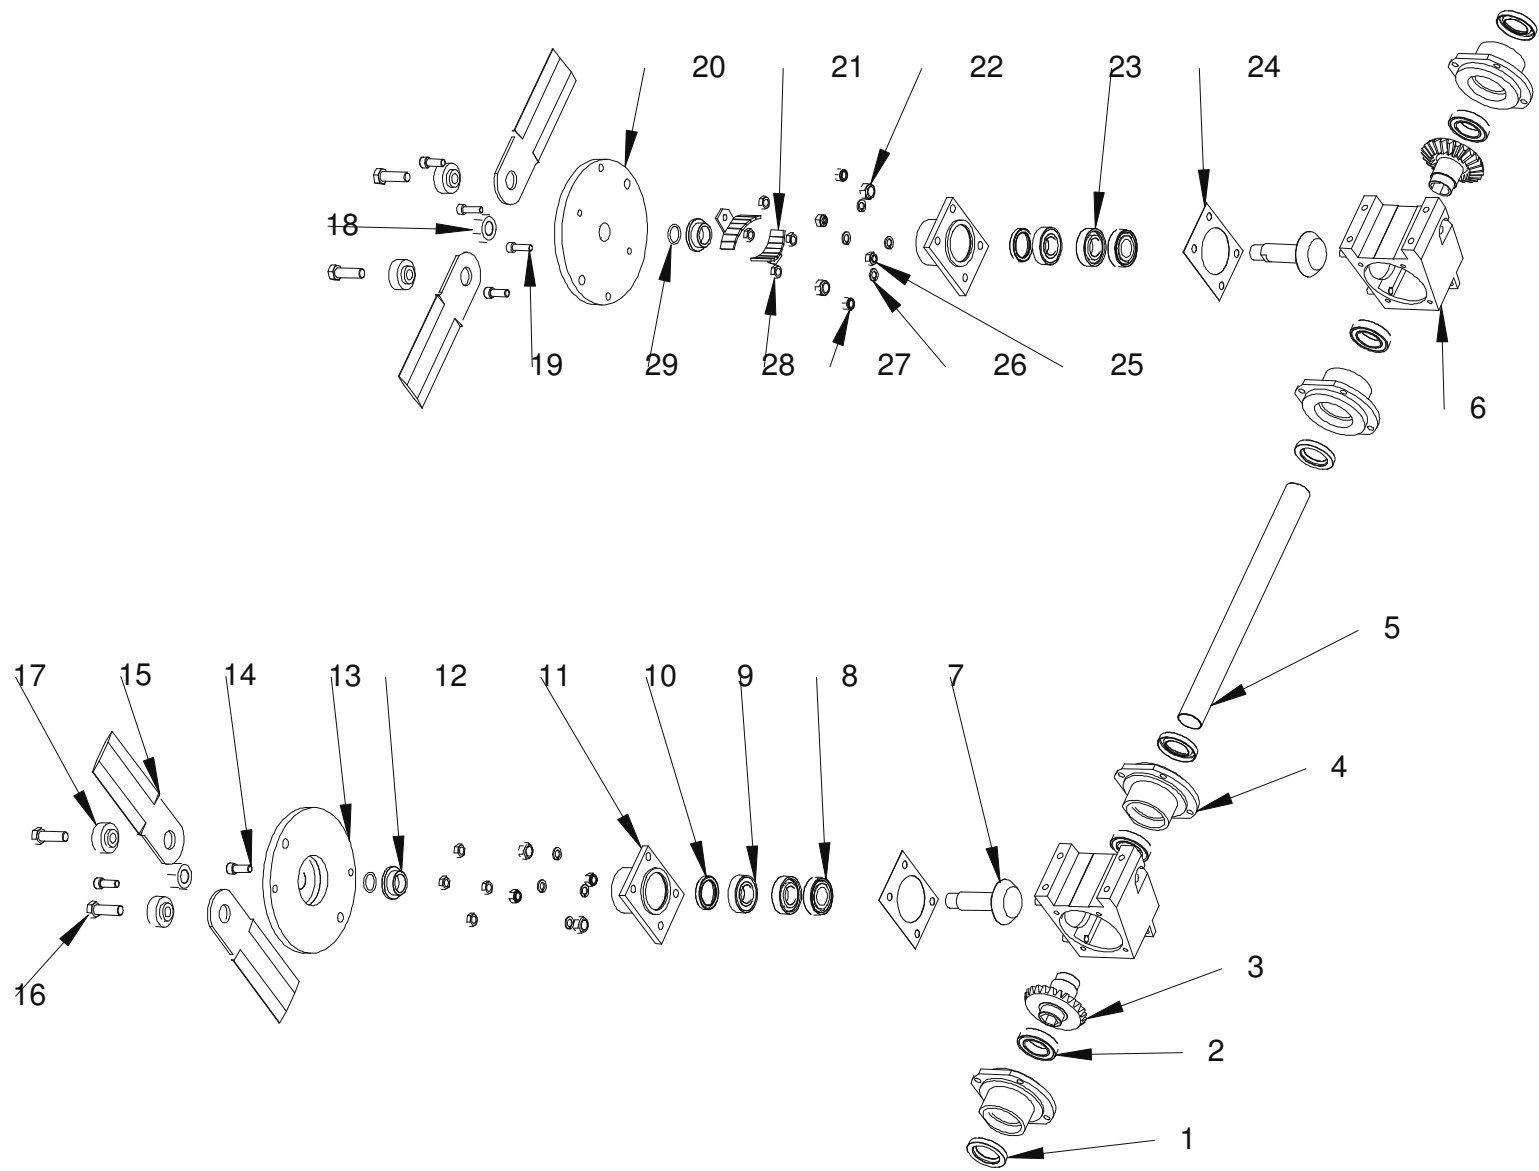


КОРОБКА УСТРОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ В СБОРЕ

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
1	ARE0221	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 40-68-10
2	ARO0035	ПОДШИПНИК 6008 2RS
3	API5350	ВЕНЕЦ КОРОБКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ
4	PGC0013A	БОКОВОЙ КАРКАС ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ С РЕГ. ВЫСОТОЙ
5	GAP0016	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТРУБКА ДЛЯ СМАЗКИ БЕЗ ФЛАНЦА 700
6	PGC0008A	КОРОБКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ С РЕГ. ВЫСОТОЙ МЕХАНИЗ.
7	API6053A	ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО 15 Z С ВАЛОМ (КОРОБКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ)
8	ARO0270	ПОДШИПНИК 7206 B
9	ARO0060	ПОДШИПНИК 6206 2RS
10	ARE0204	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 40 55 8
11	PGB0005	ВНУТРЕННИЙ ВКЛАДЫШ
12	PGB0015	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА ВКЛАДЫША
13	PGB0031	ДИСК НОЖЕЙ Ø240 С ВТУЛКОЙ
14	ATO4540	ВИНТ 12X30 С ВНУТР. ШЕСТИГРАННИКОМ DIN 912 8.8
15	PGB0047	НОЖ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ДЛИННЫЙ 75X6X275 ТОНКИЙ. ВНУТ.30
16	ATO1187	ВИНТ 16-150X50 С ВНУТР. ШЕСТИГРАННИКОМ DIN 931 8.8
17	PGB0056	ПРОКЛАДКА НОЖЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 6 мм А.03
18	PGB0035	ГАЙКА ДИСКА 25-300 ЛЕВ.
19	ATO4535	ВИНТ 10X35 С ВНУТР. ШЕСТИГРАННИКОМ DIN 912 8.8
20	PGB0030	ДИСК НОЖЕЙ Ø240 ПЛОСКАЯ (GB)
21	PGB0041	ШАБЕР МАЛЕНЬКОГО ВКЛАДЫША
22	ATO6537	ГАЙКА М-16-150 МЕТР. С ФЛАНЦЕМ DIN 985 8.8
23	ARO0055	ПОДШИПНИК 6206
24	PCA0097	ПРОКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 140X100X0.5
25	ATO6522	ГАЙКА М-10 МЕТРИЧЕСКАЯ С ФЛАНЦЕМ 8.8
26	AAR0020	ШАЙБА ГРОВЕРА 12 ММ
27	ATO6525	ГАЙКА М-12 МЕТРИЧЕСКАЯ 8.8
28	ARE9004	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 29.3X3.6
29	ATO6526	ГАЙКА М-12 МЕТРИЧЕСКАЯ С ФЛАНЦЕМ 8.8

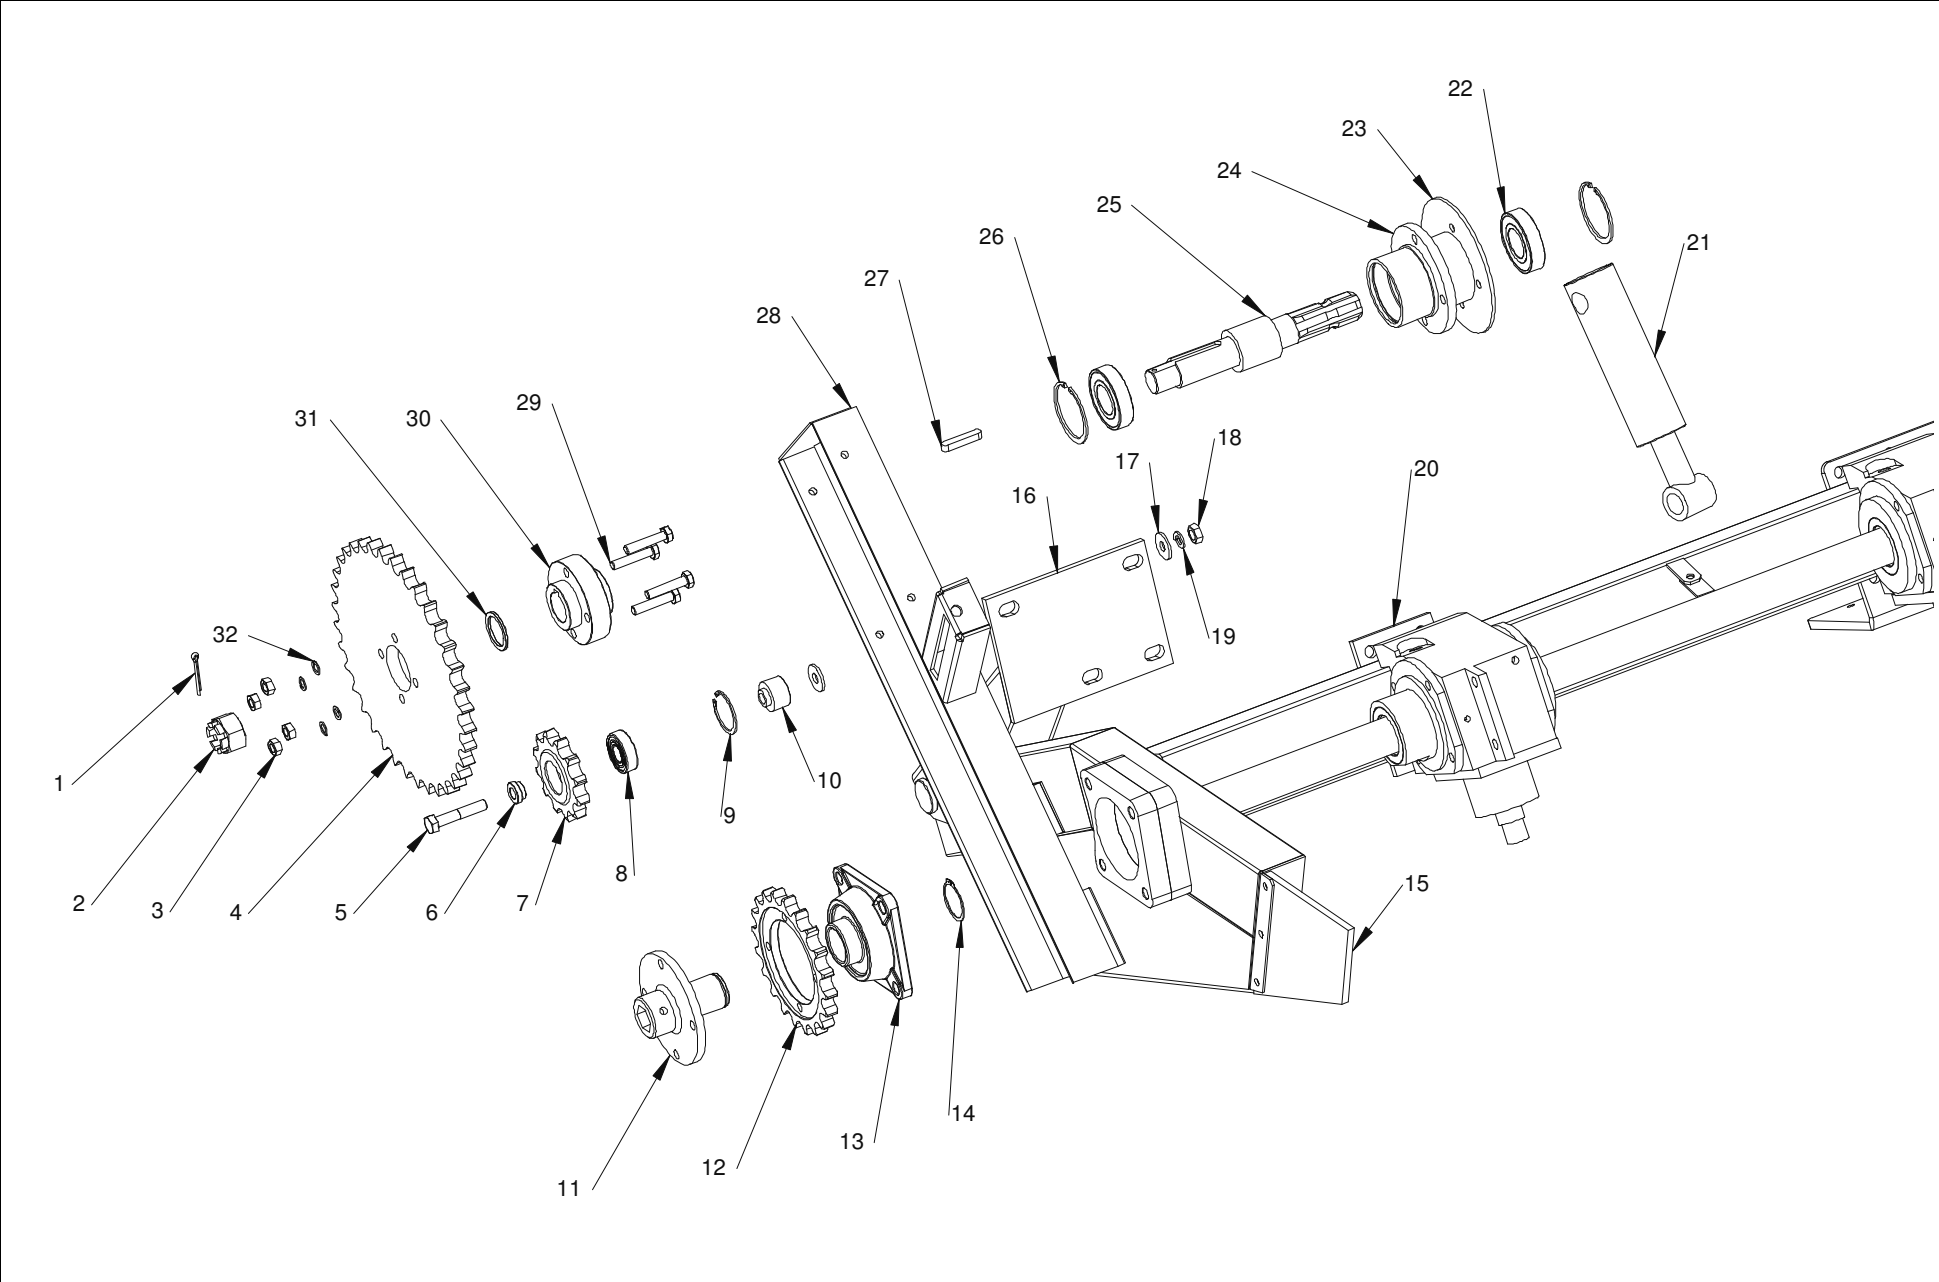

ТРАНСМИССИЯ УСТРОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
1	APA0030	ШПЛИНТ 4,5X50
2	ATO8025	ГАЙКА 1" 1/8" SAE ЗУБЧАТАЯ 5.6
3	ATO6521	ГАЙКА М-10 МЕТРИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 8.8
4	API1210	ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО 36 Z ВНУТР. 55 1" ТРАНСМ. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
5	ATO1134M	ВИНТ 12X65 С ВНУТР. ШЕСТИГР. ОЦИНК. DIN 931 8.8
6	ASE0026	ВНЕШНЯЯ ПРОКЛАДКА ЗУБЧ. КОЛЕСА НАТЯЖИТЕЛЯ N.5
7	API1506	ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО 12 Z НАТЯЖИТЕЛЯ 1"
8	ARO0040	ПОДШИПНИК 6204 2RS
9	ACL1003	ЗАЖИМ I-47 DIN 472
10	ASE0027-21	ВНУТРЕННЯЯ ПРОКЛАДКА ЗУБЧ. КОЛЕСА НАТЯЖИТЕЛЯ N-6 X 21
11	PGT0056	ДИСК КРЕПЛЕНИЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 20 Z 1"
12	API3566	ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО 20 Z 1 ВНУТР. 100 ВТУЛКА С ПОДРУБКОЙ Т
13	ARO0210	ПОДШИПНИК UCF-208 (FY40TF SKF)
14	ACL0025	ЗАЖИМ E-40 DIN 471
15	AGM0073	БОКОВАЯ РЕЗИНА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ПП)
16	GBR0059A	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ С ШАРН. БОКОВОЙ ПРАВЫЙ РАМА (ПП)А.10
17	AAR1022	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 12X32X3 мм ОЦИНК.
18	ATO6525	ГАЙКА М-12 МЕТРИЧЕСКАЯ 8.8
19	AAR0020	ШАЙБА ГРОВЕРА 12 мм
20	GBR0095	КОРОТКАЯ ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ К РАМЕ (ПП)
21	GBR0195A	ЦИЛИНДР ПОДНЯТИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ А.10
22	ARO0070	ПОДШИПНИК 6207 2RS
23	GBR0130	ВТУЛКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
25	GBR0105	БОРОЗДЧАТЫЙ ВАЛ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ПП)
26	ACL1020	ЗАЖИМ I-72 DIN 472
27	ACH0060	ПЛОСКАЯ ШПИЛЬКА 10X8X50
28	GBR0145B	U-ОБРАЗНАЯ ОПОРА ТРАНСМИССИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ А.10
29	ATO1070	ВИНТ 10X50 С ВНУТР. ШЕСТИГР. DIN 931 8.8
30	MTT4260	ВТУЛКА ДВОЙНОГО ЗУБЧ. КОЛЕСА
31	AAR3513	ШАЙБА РЕГУЛ. ВНУТР. ДИАМ. 35*46*3 мм
32	AAR0015	ШАЙБА ГРОВЕРА 10 мм

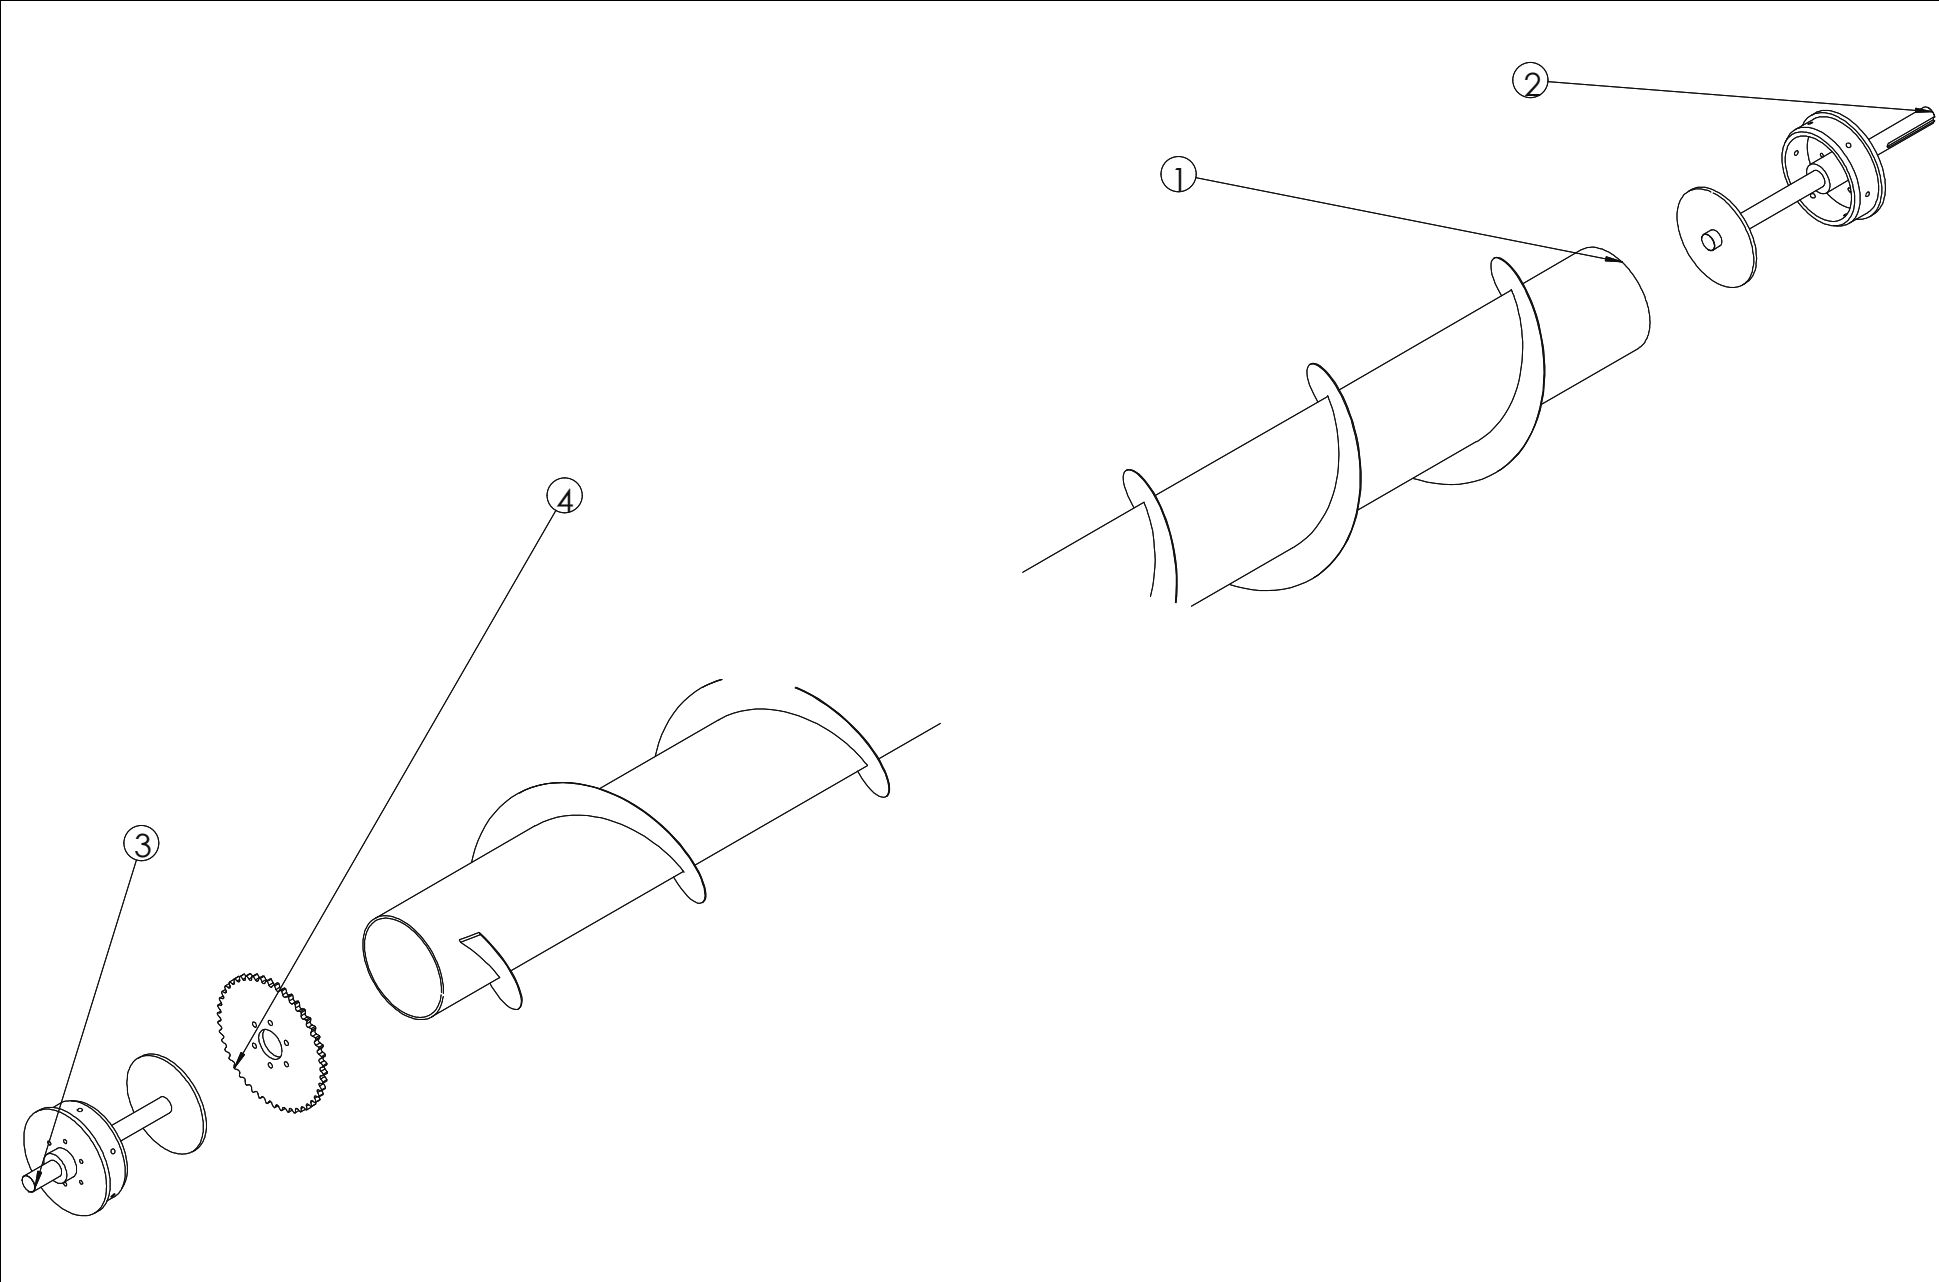

ДВОЙНОЙ ЧЕРВЯК

№	GBS0001	НАИМЕНОВАНИЕ
1	GBS0010	Вал двойного червяка
2	GBS0015	Втулка двойного червяка со стороны трансмиссии
3	MBI4040	Втулка двойного червяка со стороны молотило
4	GBS0001	Зубчатое колесо 46Z 3/4" двойного червяка

ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА I ТРАНСМИССИЯ ЖАТКИ				
МАРКА НОМЕР	CLAAS	J.DEERE 2000	N.HOLLAND CX	N.HOLLAND TX
		FAHR	J.DEERE 9000	
		M. FERGUSON	LAVERDA	
		FENDT	IH-CASE	
3028	API1115 18Z 3/4" втулка	API1125 22Z 3/4" втулка	API1115 18Z 3/4" втулка	API1130 24Z 3/4" втулка
516	API1152 32Z 3/4" EMB.	API1132 24Z 3/4" EMB.	API1132 24Z 3/4" EMB.	API1132 24Z 3/4" EMB.

ТАБЛИЦА II ТРАНСМИССИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ				
МАРКА НОМЕР	CLAAS	J.DEERE 2000	N.HOLLAND CX	N.HOLLAND TX
		FAHR	J.DEERE 9000	
		M. FERGUSON	LAVERDA	
		FENDT	IH-CASE	
6	API1175 20Z 1" без втулк.	API1200 32Z 1" без втулк.	API1190 26Z 1" без втулк.	API1210 36Z 1" без втулк.
10	API3566 20Z 1" без втулки C/R	API3566 20Z 1" без втулки C/R	API3566 20Z 1" без втулки C/R	API3566 20Z 1" без втулки C/R



ЗАБОД:

**Ctra. Córdoba - Palma del Río Km. 31
14730 POSADAS (Córdoba) ESPAÑA
Tels. :+34 957 63 02 43 Fax: +34 957 63 14 77
E-Mail: moresil@moresil.com
Web: [//www.moresil.com](http://www.moresil.com)**

